

QUAD 405

故障内容 片側の音が出力されない。


故障内容

メインブロックコンデンサーの破裂、液漏れのため基盤浸食


修理内容

劣化電源コンデンサー交換、CPコンデンサー交換(両CH)、オペアンプ端子磨き

劣化電源コンデンサー 穴が開き液漏れ、錆、上の基盤の浸食が発生

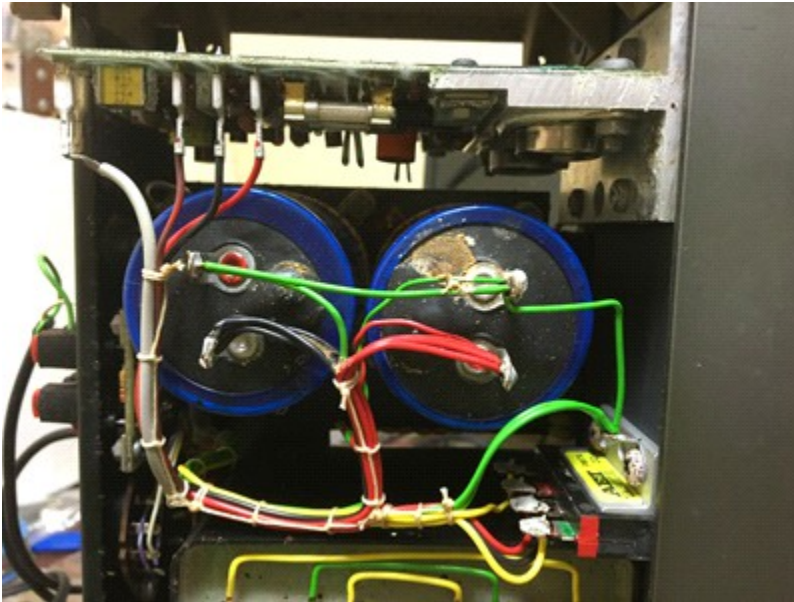

CPコンデンサー腐食、導通せず。はんだ劣化の発生

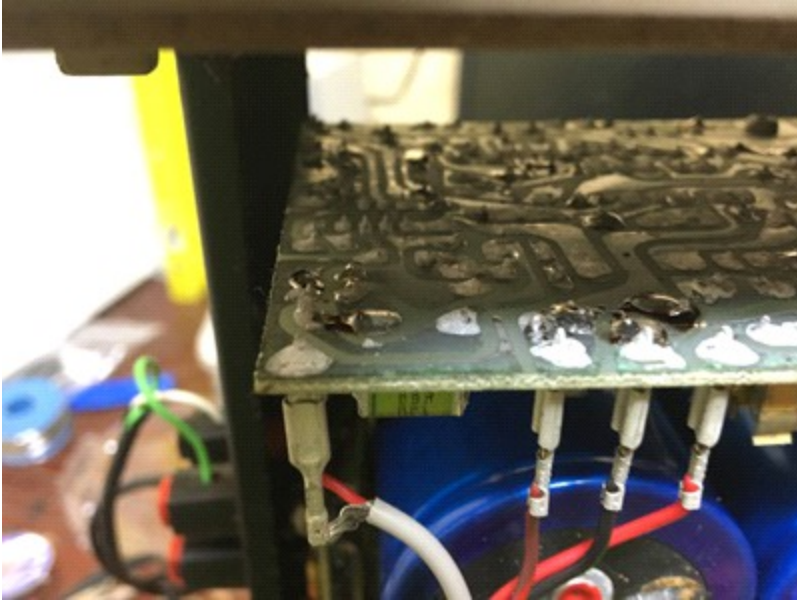

ブロックコンデンサー留め金の錆落とし



交換コンデンサーの大きさ



交換後、確認作業



下側基盤の右下フィルム+電解コンデンサーに交換(両CH) 1UF+0.01UF