


LUXMAN L510

故障内容 片側の出音がしない、リレーがロックしない

修理内容 スピーカー端子基盤のはんだ修正、プロテクト回路のコネクター接触不良を改善

スピーカーAの左側-のはんだ割れ、念のためすべてののはんだを付け直す

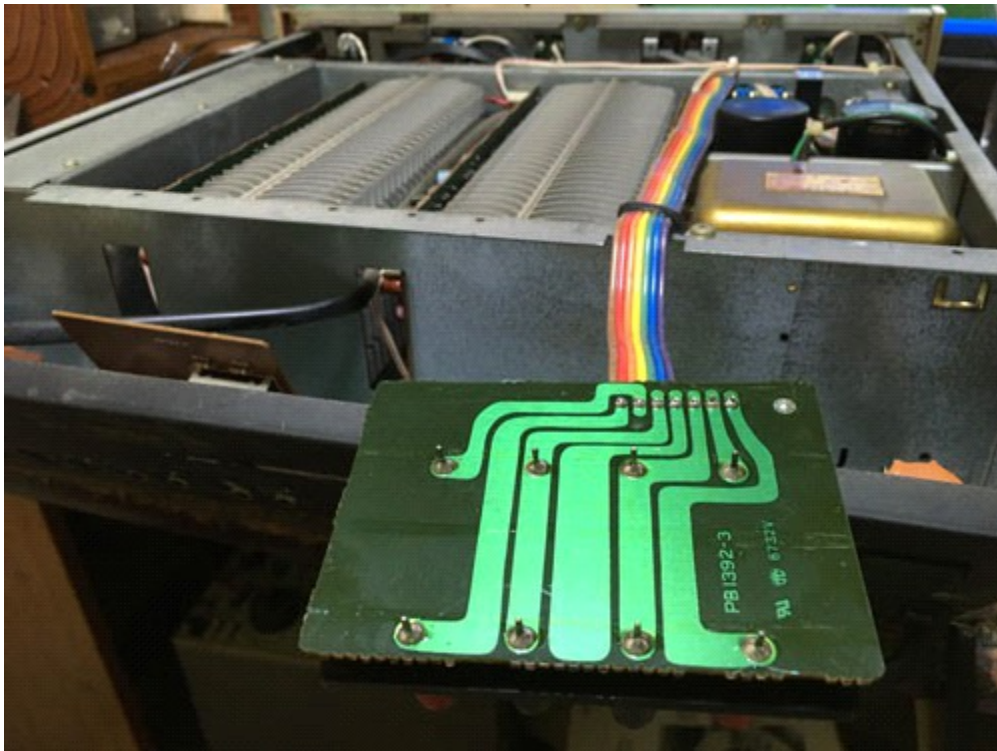


プロテクト回路のコネクターが接触悪くなっておりリレーがロックされない症状があり、
清掃で回復

出音確認 100W+100W 8Ω負荷





1KHz 100W+100W 両CHとも異常なし。

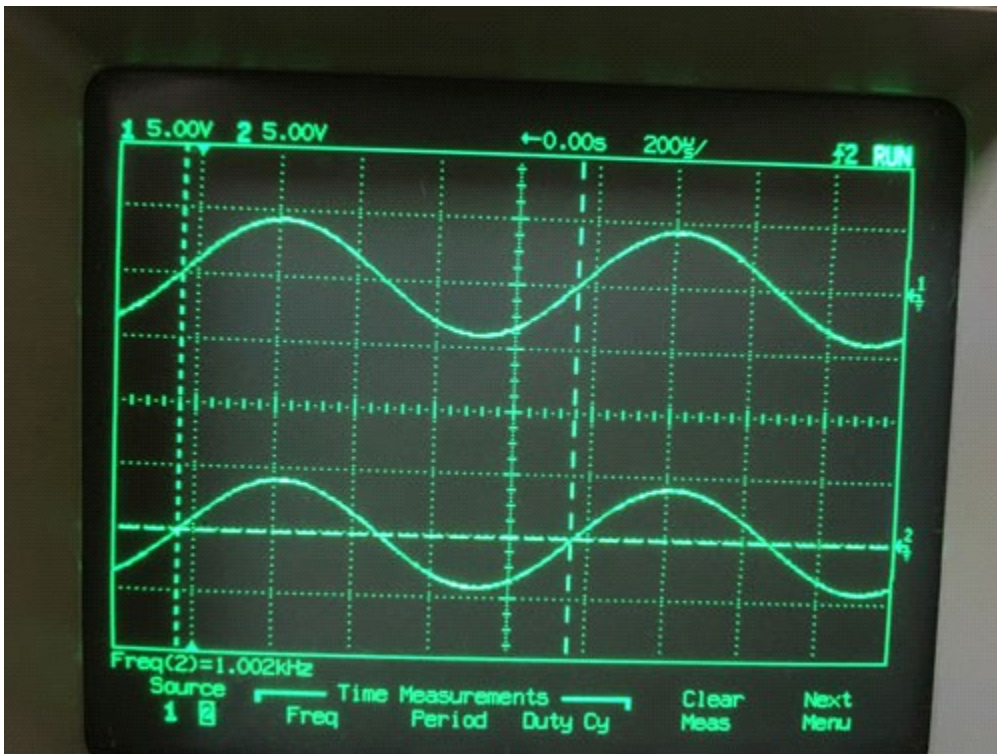

弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>